BR15
Indicador

BALANZAS DEL SUR

Operativa intuitiva y sencilla con un diseño moderno

PCS | CHECK | MOVE | RS232 | RS232 | BAT INT | AC/DC | IP54 | NO VERIF

Display LCD de 30 mm

Codo adaptador para columna

CARACTERÍSTICAS:

- Indicador peso-tara.
- Carcasa en ABS. Protección IP54.
- Teclado impermeable con 5 teclas de funciones y teclas de apagado/encendido.
- Display LCD retroiluminado con 6 dígitos de 30 mm.
- Retroiluminación del display con tres modos: automática, activada y desactivada.
- Soporte ABS para columna.
- Incluye orificios de anclaje mural.
- Hasta 4 células de carga de 350 Ω cada una o 8 células de carga de 700 Ω.
- Temperatura de funcionamiento: -10ºC +40ºC.
- Alimentación a red con adaptador AC/DC 240VAC 50Hz.
- Batería recargable 6V/4Ah.
- Consumo batería con retroiluminación activada: 120 horas aprox.
- Consumo batería con retroiluminación desactivada: 160 horas aprox.
- Gravedad configurable.
- Unit 1 a elegir entre off, kg, t y g; Unit 2 a elegir entre off, lb, lboz; Unit 3 a elegir entre off, Taiwan Jin, CA o VISS.
- Salida RS232. Envío de datos con formato PC e impresora.
- Rango unitario / Multi rango / Multi intervalo.
- Blíster incluido.
- Desconexión automática (con configuración de tiempo deseada de 1 a 99 minutos).

80

FUNCIONES DE TECLADO:

- Selección deunidad depesada, cero, tara, acumulación y transmisión manual de datos a PC o impresora. Botones separados para encender y apagar.

FUNCIONES:

- Acumulación
- Totalización
- Cuenta piezas
- Cero
- Cuatro modos de hold: desactivado, animal en movimiento, valor de pico, estable y estable con auto cancelación a cero
- Control de peso y piezas (función límites) con señal visual y alarma
- Tres velocidades del convertidor AD (alta, media y baja)
- Bruto/Neto
- Tara

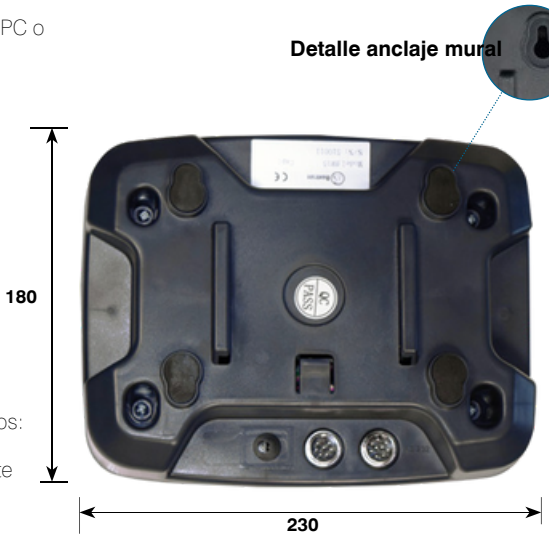

Dimensiones (mm)

FORMATOS DE ENVÍO DE DATOS A PC O IMPRESIÓN:

Formatos de impresión (peso o piezas) Impresión tiquete a tiquete con pesos detallados: bruto, tara y neto.
Impresiónlínea alínea: número depesaday peso. Número total de pesadas y peso acumulado.
Impresión con totalización de número de tiquete y total neto acumulado.

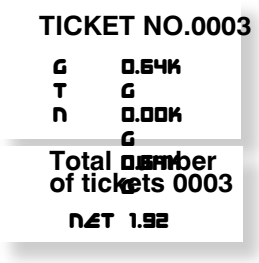

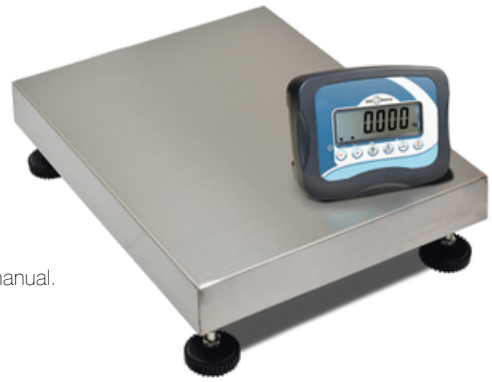

Formatos de envío a PC (peso o piezas):
Envío continuo sin acumulación con estabilización de peso o envío sin acumulación por petición manual.
Dos formatos de 8 dígitos incluyendo signo y punto de decimal si aplica.
Formato 1: Estable/Inestable, bruto/neto, peso/piezas con signo y unidad.
Formato 2: Peso/Piezas con signo y unidad.

Código #	Descripción	Dimensiones embalaje (mm)	Peso embalaje (kg)	
260190	Indicador peso tara	335x275x150	2,2	
	Accesorios			
Código #	Descripción accesorios Impresoras			€
910112	Columna inoxidable (600 mm) con pie de aluminio anodizado			
910029	Columna inoxidable (600 mm) con pie pintado			
910030	Columna inoxidable (300 mm) con pie pintado			
910031	Columna (300 mm) y pie inoxidables			
910016	Adaptador de soporte columna a pared			
910050	Accesorio semáforo Rojo-Ambar-Verde			